



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»



Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)

Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

юр.адрас: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBВУ2Х,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

05.12.2024 № 1-10/4-2255
на № _____ ад _____

И.о. первого заместителя директора –
главного инженера
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

Копия: УП «Минскпроект»

В ходе изучения рабочей документации по объекту «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. Восточный» были выявлены следующие замечания:

1. В спецификации заполнения проемов (17.060.01-АИ л.46) не учтен дверной блок поз.38, расположенный на 5 этаже в осях Д-Е/14, помещение № 71 (л.33);
2. На маркировочном плане 5 этажа (17.060.01-АИ л.33) не замаркированы дверной блок в нишу связи УС3, УС4, УС5, расположенную в осях М-Н/13, дверные блоки в помещения №6 и 8;
3. В спецификации заполнения проемов (17.060.01-АИ л.46) на техническом этаже не учтен дверной блок поз.15 (1 шт.), расположенный в помещении №3, а также учтены дверные блоки поз. 67,68,115 не замаркированные на планах (л.36);
4. На маркировочном плане технического этажа (17.060.01-АИ л.36) не замаркирован дверной блок в нишу инженерных коммуникаций (связи ОПС1);
5. В маркировке дверных блоков поз.36, 37 указать наличие и вид светопрозрачного заполнения (17.060.01-АИ л.46);
6. В спецификации элементов заполнения проемов (17.060.01-АИ л.46) не верно посчитано общее количество дверных проемов поз.82, должно быть 11 штук.

7. По информации поставщиков дверных блоков минимальная высота порога составляет 20 мм, согласно техническим требованиям (17.060.01-АИ л.47) пороги необходимо изготовить высотой не более 10 мм. Необходима корректировка проекта.

Главный инженер
УСР ОАО «Стройтрест №1»



Д.В. Макавчик