

«Будтрэст №35»

220007, г.Мінск, вул. Валадзько,22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: msu.trest35@mail.ru

р/р

BY77BPSB30121803440199330000

Рэгіянальная дырэкцыя №700

ААТ «БПС-Сбербанк»,

код ВРСВВУ2Х УНП 102390178

АКПА 012793465012



Філіял
«Монтажнае
спеціялізаванае
управленне»

«Стройтрэст №35»

220007, г.Мінск, ул. Володько,22

тэл./факс 219-44-14

e-mail: msu.trest35@mail.ru

р/с

BY77BPSB30121803440199330000

Рэгіянальная Дырэкцыя №700

ОАО «БПС-Сбербанк»,

код ВРСВВУ2Х УНП 102390178

ОКПО 012793465012

№ 276/02 от 21.04.2025
на _____ № _____

Директору филиала СУ-201
ОАО «Стройтрест №35»
Ковалёнку А.М.

УП «УКС Мингорисполкома»

УП «Минскпроект»

«Проектные замечания»

Филиал «МСУ» ОАО «Стройтрест №35» по объекту 17.045
«Строительство детской поликлиники в микрорайоне «Лошица-9» на 480
посещений в смену» сообщает, что по разделам ОВ, ВК в процессе работ были
выявлены следующие замечания:

ВК:

1. Для установки писсуаров с горизонтальным выпуском в санузлах для посетителей (м) 1эт пом.9, 2эт пом.9, 3эт пом.9, 4эт пом.8, 5эт пом.9, 6эт пом.7, 7эт пом.7 просим Вас предусмотреть зашивку коммуникаций высотой 1200мм вместо 300мм.
2. В общих данных указано, что стояки и подводки В1, Т3, Т4 выполняются из полипропиленовых труб. На схемах стояков трубопроводы Т4 указаны из стальных труб, стояки Т3 указаны выборочно как из ПП труб, так и из стальных. Объединение стояков Т3,Т4 под потолком 7 этажа указано из стальных труб. Просим Вас согласовать выполнение всех стояков и объединение Т3,Т4 из полипропиленовых труб.
3. Для установки умывальников предусмотрена установка пьедесталов, так как разводки В1,Т3,К1 скрыты зашивкой из гипсокартона, то пьедестал не станет под умывальник, а будет упираться в зашивку. В связи с этим просим Вас согласовать установку умывальников на дополнительные кронштейны КСт-240 длиной 240мм (2шт на 1 умывальник).


ОВ:

1. В СО раздела ОВ л.50 указаны вентили балансировочные для узлов регулирования теплоснабжения, указано 6шт. Согласно схеме узлов л.37 вентилей балансировочных должно быть 12шт. Необходимо исправить количество и внести в проектно-сметную документацию.

2. В СО раздела ОВ л.36,37 не хватает воздуховодов из оцинкованной стали класса «П»:
- Ф125-114м.п
 - Ф160-39м.п
 - Ф200-32м.п
 - Ф250-33м.п
 - Ф315-18м.п
 - Ф355-9м.п
 - Ф400-13м.п
 - Ф450-7м.п
 - 300x250-21м.п
 - 400x250-11м.п

Просим Вас рассмотреть данные вопросы и внести корректировку в проектно-сметную документацию.

Главный инженер

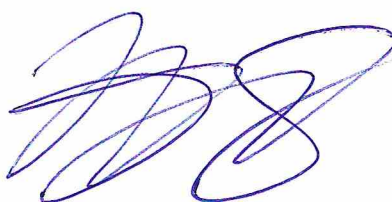

Павинич М.А.

Исп. Гайтюкевич Д.В.
Моб: +375 29 138 91 02