


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРАСТ № 35»
Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,
Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346

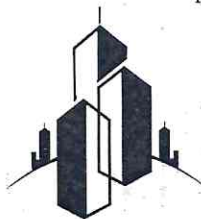

Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»
Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,
Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

14.11.2025 № 3052/01
На № _____ ад _____

Директору
ООО «Минский городской технопарк»
Давидовичу В.А.

УП «УКС Мингорисполкома»

О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО «Стройтрест №35» сообщает, что по объекту «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в г. Минске». **15 очередь строительства**, корпус №37 в проектно-сметной документации выявлены следующие замечания:

1. При устройстве отлива витража в осях 8-1/Д на отметке +1,030 было выявлена разность свесов от 50 до 20мм по отношению к наружной стене из-за отклонений по соосности наружных стен и существующего металлического каркаса здания. В данном месте требуется произвести дополнительную герметизацию снизу оконного отлива на основании записи в журнале авторского надзора от 13.11.2025.

2. При устройстве отливов витражей в осях 8-1/Д с отм. +2,700 до отм. +4,200 была выявлена необходимость устройства дополнительного металлического нащельника под отливами для защиты зазора между сэндвич-панелью и отливом в количестве 75м.п.

3. В процессе строительного-монтажных работ была выявлена необходимость изменить ширину проема для ворот в осях 8/Б-В на 4480 в свету с смещением к оси Б с заполнением оставшейся части проёма на ширину 1м полнотелым кирпичом с толщиной простенка 380мм. Требуется изменить проектно-сметную документацию, в частности, установки ворот с габаритными размерами 4480x3600 и включить недостающий объем кладки наружных стен – 1,4м3 на основании записи в журнале авторского надзора от 13.11.2025.

Просим рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

С уважением,
директор филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»

В.А. Борейко