



Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт
Будаўнічае камунальнае ўнітарнае
прадпрыемства «МІНСКМЕТРАБУД»
Электрамонтажнае ўпраўленне
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»
220014 г. Мінск, вул. Чыгуначная, 18а,
тэл./факс (017) 360-07-05, тэл. бухгалтэрыі (017) 213-13-61
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: metro.16@mail.ru
р/р ВУ06ВПСВ30121035640109330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х, г. Мінск.
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
Адрас банка: г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

Минский городской исполнительный комитет
Строительное коммунальное унитарное
предприятие «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
Электромонтажное управление
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
220014 г. Минск, ул. Железнодорожная, 18а,
тел./факс (017) 360-07-05, тел. бухгалтерии (017) 213-13-61
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: metro.16@mail.ru
р/с ВУ06ВПСВ30121035640109330000 в ОАО «Сбер Банк»,
БИК ВПСВВУ2Х, г. Минск.
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
Адрес банка: г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1

04.12.2025 № 5/4
На № _____ ад _____

Руководителю
УСР ОАО «Стройтрест №35»

копия
Руководителю
УКС «Мингорисполкома»

О выявленных недостатках

ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» сообщает, что в процессе пусконаладочных работ в разделе телемеханики по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске». 2-ая очередь строительства» были выявлены следующие замечания:

ТП-3651

- 1) RJ-45 для ESM в РУ-0,4кВ. Кабель КИС не обжимается в RJ-45 cat.5. Возможно влезет в RJ-45 cat.6. Либо обрезать патч-корд и делать соединение патч-корда и КИС через клеммы.
- 2) В ШТМ подписать все патч-корды, которые вставляются в контроллер ЭНКС-3м. Адресная бирка. Пример
A401:COM3
A411:RS-485
- 3) Не подключены и не смонтированы датчики затопления РУ-0,4кВ и РУ-10кВ.
- 4) В контроллере ЭНКС-3м неисправен модем. Заменить контроллер.
- 5) В ШТМ неисправен ЦР9002. Заменить.
- 6) Отсутствует оптика.
- 7) В штм только 1 simplex оптический патчкорд. Необходимо 4шт.
- 8) В яч.1 и яч.5 не подключен сигнал "Низкое давление элегаза"

ТП-3650

1) RJ-45 для ESM в РУ-0,4кВ. Кабель КИС не обжимается в RJ-45 cat.5. Возможно влезет в RJ-45 cat.6. Либо обрезать патч-корд и делать соединение патч-корда и КИС через клеммы.

2) В ШТМ подписать все патч-корды, которые вставляются в контроллер ЭНКС-3м.

3) Датчик движения в РУ-10кВ установлен вверх ногами.

4) Не подключены в ШТМ датчики затопления РУ-0.4 и РУ-10.

5) В контроллере ЭНКС-3м неисправен модем. Заменить контроллер.

6) Отсутствует оптика.

7) В штм только 1 simplex оптический патчкорд. Необходимо 4шт.

8) В РУ-10кВ в каждой ячейке установлен манометр. В ТЛМ необходимо забирать аварийный сигнал с каждого манометра. Сейчас забирается только в яч.4 и яч.9.

ТП-3649

1) RJ-45 для ESM в РУ-0,4кВ. Кабель КИС не обжимается в RJ-45 cat.5. Возможно влезет в RJ-45 cat.6. Либо обрезать патч-корд и делать соединение патч-корда и КИС через клеммы.


2) В ШТМ подписать все патч-корды, которые вставляются в контроллер ЭНКС-3м.

3) В контроллере ЭНКС-3м неисправен модем. Заменить контроллер.

4) Отсутствует оптика.

5) В штм только 1 simplex оптический патчкорд. Необходимо 4шт.

Заместитель директора-главный инженер
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»

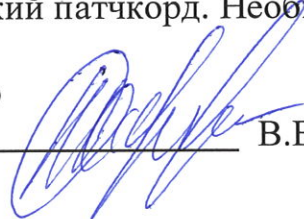

В.В. Тагаков