



Мінскі гарадскі выканаўчы камітэт
Будаўнічае камунальнае ўнітарнае
прадпрыемства «МІНСКМЕТРАБУД»
Электрамонтажнае ўпраўленне
ЭМУ УП «МІНСКМЕТРАБУД»
220014 г. Мінск, вул. Чыгуначная, 18а,
тэл./факс (017) 360-07-05, тэл. бухгалтэрыі (017) 213-13-61
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: metro.16@mail.ru
р/р ВУ06ВПСВ30121035640109330000
у ААТ «Сбер Банк», БИК ВПСВВУ2Х, г. Мінск.
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
Адрас банка: г. Мінск, пр-т Незалежнасці, 32А-1

Минский городской исполнительный комитет
Строительное коммунальное унитарное
предприятие «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
Электромонтажное управление
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»
220014 г. Минск, ул. Железнодорожная, 18а,
тел./факс (017) 360-07-05, тел. бухгалтерии (017) 213-13-61
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
E-mail: metro.16@mail.ru
р/с ВУ06ВПСВ30121035640109330000 в ОАО «Сбер Банк»,
БИК ВПСВВУ2Х, г. Минск.
УНП 102390244, ОКПО 047045025007
Адрес банка: г. Минск, пр-т Независимости, 32А-1

11.12.25 № Б/м
На № _____ ад _____

Руководителю
УСР ОАО «Стройтрест №35»

копия
Руководителю
УКС «Мингорисполкома»

Информационное

ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ» сообщает что на 11.12.25г. мы не можем выполнить наладку системы телемеханики по объекту: «Жилая многоквартирная застройка в районе ул. Притыцкого - ул. Дунина-Марцинкевича в г. Минске» по причине того, что СЗАО "РУЭЛТА" не были устранены замечания. В связи с этим мы не можем сдать данную систему в «МинКС».

Замечания:

ТП-3651

- 1) В контроллере ЭНКС-3м неисправен модем. Заменить контроллер.
- 2) В ШТМ неисправен ЦР9002. Заменить.
- 3) Отсутствует оптика.
- 4) В штм только 1 simplex оптический патчкорд. Необходимо 4шт.
- 5) В яч.1 и яч.5 не подключен сигнал "Низкое давление элегаза"

ТП-3650

- 1) Датчик движения в РУ-10кВ установлен вверх ногами.
- 2) Не подключены в ШТМ датчики затопления РУ-0.4 и РУ-10.
- 3) В контроллере ЭНКС-3м неисправен модем. Заменить контроллер.
- 4) Отсутствует оптика.
- 5) В штм только 1 simplex оптический патчкорд. Необходимо 4шт.
- 6) В РУ-10кВ в каждой ячейке установлен манометр. В ТЛМ необходимо забирать аварийный сигнал с каждого манометра. Сейчас забирается только в яч.4 и яч.9.

ТП-3649

- 1) В контроллере ЭНКС-3м неисправен модем. Заменить контроллер.
- 2) Отсутствует оптика.
- 3) В штм только 1 simplex оптический патчкорд. Необходимо 4шт.

Заместитель директора-главный инженер
ЭМУ УП «МИНСКМЕТРОСТРОЙ»



В.В. Тагаков