


Адкрытае акцыянернае таварыства
«БУДТРЕСТ № 35»

Філіял

БУДАЎНІЧА-
МАНТАЖНЫ ўЧАСТАК №1
УНП 102 358 171

Р/р ВУ83ВПСВ30121045200119330000
ВІС ВПСВВУ2Х в РД №700 ААТ "Сбер Банк"
г. Мінск, пр. Машэрава,80

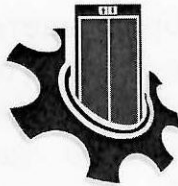

Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал

СТРОИТЕЛЬНО-МОНТАЖНЫЙ
УЧАСТОК №1

УНП 102 358 171

Р/с ВУ83ВПСВ30121045200119330000
ВІС ВПСВВУ2Х в РД №700 ОАО «Сбер Банк»
г. Минск, пр. Машерова,80

220007, г.Мінск, вул.Валадзько,22
тел. 272-61-76,304-09-97, 232-87-74
e-mail: smu.12010@mail.ru

220007,г.Минск, ул.Володько,22
тел. 232-87-74,304-09-97, 272-61-76
e-mail: smu.12010@mail.ru

11 февраля 2026г. № 124

КОПИЯ

Заместителю генерального
директора- главному инженеру
ОАО «Могилевлифтмаш»
Тищенко В.Н.

Директору
Торгово-сервисного центра
ОАО «Могилевлифтмаш»
Качине А.В.

УП «УКС Мингорисполкома»

ГУ «Дирекция строящегося
Национального исторического
музея Республики Беларусь»

Начальнику филиала СУ-7
ОАО «Стройтрест №4»
Богуку М.В.

Филиал «Строительно-монтажный участок №1» ОАО «Стройтрест №35» сообщает Вам, что при наладке лифтового оборудования с системой управления WISE 300 , расположенного в осях 6-7/Ж-И зав. номера 505285-505286 тип ПБА 1010ГТ1 на объекте строительства: **«Возведение Национального исторического музея Беларуси в районе ул. Орловской г. Минска»** обнаружены существенные недостатки, препятствующие вводу лифтового оборудования в эксплуатацию, а именно :

1. При открытых дверях кабины, приказы на промежуточные этажи фиксируются и сразу происходит их сброс. Приказы фиксируются и выполняются, только после закрытия дверей. Приказ на посадочный этаж выполняется без выше указанных проблем.
2. Отсутствует задержка закрытия дверей по прибытию кабины лифта по вызову или приказу. Параметры FB-11, FB-12 задающие эти задержки- не

работают. Работает только параметр FB-13- «Время удержания дверей открытыми на посадочном этаже».

3. Зафиксированный вызов сбрасывается на любом этаже, по при прибытии кабины на другой этаж не с которого произошёл вызов.
4. Не работает функция регулировки уровня положения кабины на остановках. В соответствии с документацией при активации этой функции (параметр Fr-00) двери непрерывно реверсируют, кнопки приказной панели и табло не активируются для выполнения необходимых настроек.
5. Не работает механический реверс: сигнал «реверса» с блока УПДКЛ на вход НХ15 приходит.
6. При отпускании кнопок движения кабины в режиме «Ревизия» происходит откат кабины до 20 см.
7. На подвесном шлейфе отсутствует разъем «CD» со стороны крыши кабины и разъемы «BD», «BE» со стороны шкафа управления для подключения датчиков нижнего и верхнего этажа, установленных на кабине лифта.
8. В комплектации электрических устройств лифта отсутствует разъем «HW» с переключкой для замыкания цепи штурвала в шкафу управления.
9. Некачественный обжим проводов в разъемах. Провода самопроизвольно вываливаются или обжаты под изоляцию.

Просим Вас разобраться с вышеуказанными вопросами для своевременного запуска лифтового оборудования в эксплуатацию.

Директор



А.А. Князев