



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**



юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.usr@trest1.by



IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «Сбер банк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

№ 1-10/7-414 от 17.02.2026

на № _____ ад _____

О результатах приёмки оборудования

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Управление специализированных работ

(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.usr@trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «Сбер банк», ВІС: BPSBВY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Минск

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
Бобарико А.К.

Зам. главного инженера
ОАО «Стройтрест №1»
Жиглинскому И.В.

Уважаемая Анжела Константиновна!

Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» информирует, что, на объекте «Строительство многопрофильной поликлиники в пос. "Восточный» по результатам работы комиссии РЭС-3 по осмотру и приёмке электрооборудования трансформаторной подстанции (ТП) выявлен ряд замечаний, требующих устранения поставщиком оборудования, а именно:

РУ-0,4 кВ


- 1) Корпуса ВНов не позволяют визуально определить положение контактов (включено-отключено);
- 2) Нет обозначения автоматических выключателей цепей управления (в виде таблицы);
- 3) На крышках панелей УКН (с автоматическими выключателями цепей управления) требуется нанести надписи «цепи управления»;
- 4) В панелях 9.1 и 9.2 сечение шины PEN занижено

РУ-10 кВ

- 5) Нет разделения камер КСО между собой (не обеспечивается локализация аварии внутри камеры, требуется установка проходных изоляторов);
- 6) Неисправны (не отрегулированы) механические блокировки ВНов в камерах КСО.

Прошу оказать содействие и обеспечить устранение указанных замечаний поставщиком оборудования в срок до 19.02.2026 для приёмки ТП службами МинКС.

Начальник управления

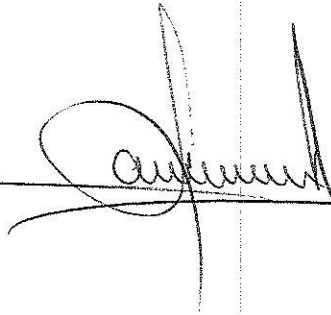

П.М.Петрушин