



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

**Упраўленне спецыялізаваных работ
(УСР ААТ «Будтрэст № 1»)**

юр.адрас: вул. Бехцерава, 16, 220026, г. Мінск
паштовы адрас: вул. Я.Коласа, 32а, 220013, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
у Рэгіянальнай дырэкцыі № 700
па г. Мінску і Мінскай вобласці,
ААТ «БПС-Сбербанк», ВІС: BPSBBY2X,
пр-т Машэрава, 80, 220035, г. Мінск

04.03.2026 № 1-10/7-588

на № _____ ад _____

Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

**Управление специализированных работ
(УСР ОАО «Стройтрест № 1»)**

юр.адрес: ул. Бехтерева, 16, 220026, г. Минск
почтовый адрес: ул. Я. Колоса, 32а, 220013, г. Минск
тел. приёмн. (017) 324 13 16, факс (017) 324 13 16,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post@usr.trest1.by

IBAN: BY52BPSB30121689090149330000
в Региональной дирекции № 700
по г. Минску и Минской области,
ОАО «БПС-Сбербанк», ВИС: BPSBBY2X,
пр-т Машерова, 80, 220035, г. Минск

Начальнику СУ-19
ОАО «Стройтрест №1»
Шостаку А.В.

Копия: Первому заместителю директора -
главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

О выявленных замечаниях

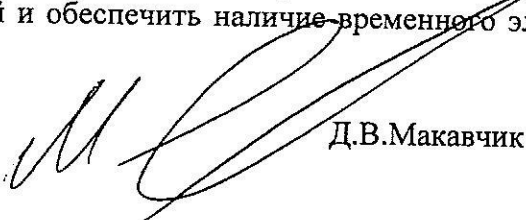
Управление специализированных работ ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что по объекту: **«Жилая многоквартирная застройка в границах просп. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко»** при повторной проверке работоспособности систем **РЗА и ТЛМ РП-333** были выявлены следующие замечания:

1. В шкафу ШОТ отсутствует защитная перегородка между отсеками питающих цепей и аккумуляторных батарей.
2. В контроллере Smartpack2 Touch установленном в шкафу ШОТ(зав. номер 2000-2025.312-1.1) отсутствует программное обеспечение (конфигурация устройства) для ввода-вывода напряжения постоянного тока от аккумуляторных батарей, распределения тока между потребителями, контроля уровня напряжения на шинах.
3. В схеме управления вакуумными выключателями кнопка включения не заведена на терминал и используется только при питании от генератора.
4. Разнотипное введенное положение ключей на дверце релейного отсека
5. Перепутаны надписи на ключах управления оперативной блокировкой.
6. В ячейке №1 неисправны концевые выключатели.

Так же обращаем Ваше внимание, что в здании РП-333 отсутствует временное электроснабжение, что влечет за собой появление конденсата на электрооборудовании, который препятствует выполнению ПНР в полном объеме.

В связи с необходимостью выполнения полного комплекса работ по наладке систем РЗА и ТЛМ просим Вас, в кратчайшие сроки, обратиться к поставщику оборудования, для устранения данных замечаний и обеспечить наличие временного электроснабжения на РП-333.

Главный инженер


Д.В.Макавичик