



Адкрытае акцыянернае таварыства
«Будтрэст № 1»

Будаўнічае ўпраўленне № 19
(БУ №19 ААТ «Будтрэст № 1»)

юр.адрас: вул. Платонова, 1, 220034, г. Мінск
паштовы адрас: Платонова, 1, 220034, г. Мінск
тэл. прыёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700
ААТ «Сбер Банк», код 369
г. Мінск, пр. Незалежнасці, 39
BIC: BPSBBY2X



Открытое акционерное общество
«Стройтрест № 1»

Строительное управление № 19
(СУ-19 ОАО «Стройтрест № 1»)

юр.адрас: ул. Платонова, 1, 220034, г. Минск
почтовый адрес: . Платонова, 1, 220034, г. Минск
тел. приёмн. (017) 353 12 42, факс (017) 353 12 42,
сайт: www.trest1.by, e-mail: post.su19@trest1.by

IBAN: BY35BPSB30121026880149330000
Региональная дирекция № 700
ОАО «БПС-Сбербанк», код 369
г. Минск, пр. Независимости, 39
BIC: BPSBBY2X

на № 09.09.2026 № 1-9/492
ад _____

Начальнику
УМ-70 ОАО "Трест №15 "Спецстрой"
Бобрику Р.Б.

Первому заместителю директора-главному инженеру
УП «УКС Мингорисполкома»
Жминько И.И.

СУ-19 ОАО «Стройтрест №1» информирует Вас, что по объекту «Жилая многоквартирная застройка в границах пр. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко» при повторной проверке работоспособности систем РЗА и ТЛМ РП-333 были выявлены следующие замечания:

1. В шкафу ШОТ отсутствует защитная перегородка между отсеками питающих цепей и аккумуляторных батарей.
2. В контроллере Smartpack2 Touch установленном в шкафу ШОТ (зав. номер 2000-2025.312-1.1) отсутствует программное обеспечение (конфигурация устройства) для ввода-вывода напряжения постоянного тока от аккумуляторных батарей, распределения тока между потребителями, контроля уровня напряжения на шинах.
3. В схеме управления вакуумными выключателями кнопка включения не заведена на терминал и используется только при питании от генератора.
4. Разнотипное введенное положение ключей на дверце релейного отсека.
5. Перепутаны надписи на ключах управления оперативной блокировкой.
6. В ячейке №1 неисправны концевые выключатели.

Так же обращаем Ваше внимание, что в здании РП-333 отсутствует временное электроснабжение, что влечет за собой появление конденсата на электрооборудовании, который препятствует выполнению ПНР в полном объеме.

В связи с необходимостью выполнения полного комплекса работ по наладке систем РЗА и ТЛМ просим Вас обратиться к поставщику оборудования, для устранения данных замечаний и обеспечить наличие временного электроснабжения на РП-333.

Начальник

А.В. Шостак