

Адкрытае акцыянернае таварыства
«Трест №15 «Спецбуд»

Упраўленне механізацыі № 70

220014, г.Мінск, вул.Мініна, 1

e-mail: um70@trest15.by

тэл. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.р ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ААТ «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Мінск, пр.Незалежнасці, 32А-1

УНП – 100325820, АКПО - 01279665



Открытое акционерное общество
«Трест № 15 «Спецстрой»

Управление механизации № 70

220014, г.Минск ул. Минина, 1

e-mail: um70@trest15.by

тел. (017) 397-26-59, факс (017) 375-23-75

р.с ВУ83ВПСВ30121039380119330000

ОАО «Сбер банк», код ВПСВВУ2Х

г. Минск, пр. Независимости, 32А-1

УНП – 100325820, ОКПО - 01279665

11.03.26 № 16/03-499

На _____ от _____

Директору
УП «УКС Мингорисполкома»
А.К. Бобарико

О выявленных замечаниях

УМ-70 ОАО «трест №15 «Спецстрой» информирует Вас, что по объекту 22.010.1. «Жилая многоквартирная застройка в границах Просп. Независимости - ул. Волгоградской - ул. Кедышко в г. Минске. 1 очередь строительства» при повторной проверке работоспособности систем РЗА и ТЛМ РП-333 были выявлены следующие замечания:

- в шкафу ШОТ отсутствует защитная перегородка между отсеками питающих цепей и аккумуляторных батарей;

- в контроллере Smartpack2 Touch установленном в шкафу ШОТ (зав. номер 2000-2025.312-1.1) отсутствует программное обеспечение (конфигурация устройства) для ввод-вывода напряжения постоянного тока от аккумуляторных батарей, распределения тока между потребителями, контроля уровня напряжения на шинах;

- в схеме управления вакуумными выключателями кнопка включения не заведена на терминал и используется только при питании от генератора;

- разнотипное введенное положение ключей на дверце релейного отсека;

- перепутаны надписи на ключах управления оперативной блокировкой;

- в ячейке №1 неисправны концевые выключатели.

Так же обращаем Ваше внимание, что в здании РП-333 отсутствует временное электроснабжение, что влечет за собой появление конденсата на электрооборудовании, который препятствует выполнению ПНР в полном объеме.

В связи с необходимостью выполнения полного комплекса работ по наладке систем РЗА и ТЛМ просим Вас, в кратчайшие сроки, обратиться к поставщику оборудования, для устранения данных замечаний и обеспечить наличие-временного электроснабжения на РП-333.

Начальник УМ-70

Р.Б. Бобрик

03 Петрукович 375-83-45

