



Таварыства з абмежаванай адказнасцю
«Тэлекамсвязьстрой»
220104 г. Мінск,
вул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 паверх, офіс 1
тэл/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСN 3012 7303 0000 0000 0010
ТАА «Тэхнабанк» г. Мінск ТЕСNBY22
вул. Крапоткіна, 44
УНП 191118728

Общество с ограниченной ответственностью
«Телекомсвязьстрой»
220104, г. Минск,
ул. М. Лынькова, д. 19/1, 2 этаж, офис 1
Тел/факс: 8 017 224 83 56; 8 017 224 86 03
e-mail: info@tcc.by, сайт: www.tcc.by
р/с ВУ79 ТЕСN 3012 7303 0000 0000 0010
ОАО «Технобанк» г. Минск ТЕСNBY22
ул. Кропоткина, 44
УНП 191118728

14.05.2015 № 01-02/1585
На № _____ от _____

УП «УКС Мингорисполкома»

ООО «Телекомсвязьстрой» по объекту: Строительство нового дополнительного корпуса на 100 мест в ГУ «Психоневрологический дом-интернат для престарелых и инвалидов №1» в д. Острошицкий Городок Минского района Минской области

Сообщаем о необходимости внесения корректировок в проектную и сметную документацию по следующим замечаниям:


1. Проект 18.034.0.01-КЖ4, лист 13 в спецификации к стропильной деревянной кровле имеется металлический элемент «Ерш» д10 S240 L=180мм, который не имеет схемы изготовления данного элемента, и в локальной смете он осмечен как арматура д10. Ввиду вышеперечисленного просим Вас пересогласовать данное изделие на заводской Анкер желтый цинк с кольцом М10х12х130 мм STARFIX в проектной документации с внесением фактической стоимости анкеров. Счет ниже прилагается.
2. Проект 18.034.0.00-ТС для ввода теплотрассы в существующую камеру УТ-10 необходимо предусмотреть сверление отверстий Н=400мм ФБС д.280-2шт; д.230-2шт.
3. В проект 18.034.0.01-КЖ4, лист 13 в общих указаниях на устройство скатной кровли в проекте указана противоконденсатная пленка, а в локальной смете осмечена «ПЛЕНКА ПОЛИЭТИЛЕНОВАЯ ПЕРВОГО СОРТА, ТОЛЩИНОЙ 0,15 ММ». Просим произвести корректировку. Счет ниже прилагается.

4. Проект 18.034.0.01-AP2 Лист 10 Поз.15 дверные блоки дымопроницаемые поз. 45и,46и,47и,48 и выполнить с плавающим порогом. Дать разъяснения и уточнения по исполнению.
5. В локальной смете не учтены устройство настилов в лифтовых шахтах. Просим произвести корректировку локальной сметы.
6. В проекте отсутствует узел устройства оконного отлива (стяжка, «костыли», отлив) с узлами исполнения. Так же данные работы не учтены локальной сметой. Просим произвести корректировку.
7. В проекте 18.034.0.01-КЖ4 отсутствует часть узлов исполнения стропильной системы, просим внести и произвести корректировку объемов материалов в спецификации и локальной смете.

Ответственный представитель:

производитель работ Данилович Д.П.
(тел. +375336306176)

Главный инженер

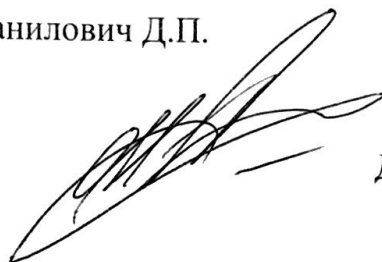

Д.И. Малькович