

Республика Беларусь
Государственное производственное объединение
«Минскстрой»

Филиал
«СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 200»
ОАО «Стройтрест № 35»
220013 г. Минск, ул. Якуба Коласа, 38
тел./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банка BPSBBY2X пр. Машерова, 80
УНП 101116094 | ОКПО 01279346



Республика Беларусь
Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне
«Мінскбуд»

Філіял
«БУДАЎНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 200»
ААТ «Будтрэст № 35»
220013 г. Мінск, вул. Якуба Коласа, 38
тэл./факс +375 17 292 72 72
e-mail: SU200TR35@GMAIL.COM
IBAN: BY32BPSB30121029350159330000
BIC банку BPSBBY2X пр. Машэрава, 80
УНП 101116094 | АКПА 01279346

19.08.2025 № 04-1452

На _____ от _____

Директору ООО «Минский
городской технопарк»
Давидовичу В.А.

Копия: УП «УКС
Мингорисполкома»

Копия: УП
«МИНСКПРОЕКТ»

Просим направить уполномоченного представителя авторского надзора по объекту "Реконструкция территории по просп. Партизанскому, 8, в г. Минске". 27 очередь. Здание №10 строительства информирует Вас о том, что имеются замечания по проектам:

1. В сметной документации смета № 1006 в работе по устройству стен из сэндвич панелей п. 201 и 202 отсутствуют материалы согласно 21.004.27-10 AP 3 узлы 3,4,5 л12 лента самоклеющаяся, буры и работа по сверлению, а также 21.004.27-10 AP 3 узел 6 л 12 лента герметизирующая. Так же просим учесть, что согласно изменениям раздела 21.004.27-10 КМ 1 узел устройства мест крепления сэндвич панелей к стальным колоннам л 9 отсутствует работа по нарезке и сверлению второпласта под саморезы. Просим рассмотреть и откорректировать сметную документацию.

2. В сметной документации смета № 1006 п 708 работы по установке витражей с отм. +3,600 до отм + 16,500 не предусматривают средства подмащивания. Просим рассмотреть и добавить в смету работу по установке лесов.

3. В проектной документации разделом 21.004.27-10 КМ 1 лист 7 схемой расположения дополнительных металлоконструкций наружных стен в осях 1-5/Б не предусмотрена верхняя перемычка проема. Просим рассмотреть и откорректировать проект.

4. В проектной документации раздела 21.004.27-10 AP1 лист 4 предусмотрен пандус ПН 1 вдоль оси 1 в осях Г-Д с ссылкой на раздел

21.004.27-10 КЖ 2. В разделе 21.004.27-10 КЖ 2 пандуса ПН 1 нет. Просим выдать проект на пандус ПН 1.


5. В проектно-сметной документации отсутствует покрытие шахты ВШ-3. Просим выдать проект.

6. В проектной документации раздела 21.004.27-10 АР2 л 6, 26, 27 проемы под монтаж наружных промышленных ворот поз. 47,48,49 по оси 1 в осях Г-Д; по оси Б в осях 5-6 и 19-20 требуют доработки.

Приложение: - информационное письмо от ООО «Техноцит».

Учитывая изложенную информацию просим рассмотреть, внести изменения в проектно-сметную документацию и дать ответ.

Директор Филиала СУ-200
ОАО «Стройтрест №35»

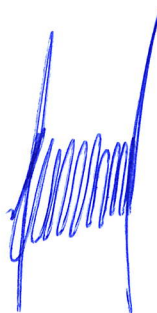

А. М. Горбачик