


Дзяржаўнае вытворчае аб'яднанне «Мінскбуд»
Адкрытае акцыянернае таварства
«БУДТРЭСТ № 35»

Філіял
БУДАУНІЧАЕ УПРАВЛЕННЕ № 199
вул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Мінск
тэл./ факс (017) 390-78-80,

Р/р IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Рэгіянальная дырэкцыя № 700 ААТ «Сбер Банк»
Г.Мінск, пр-т Машэрава, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 АКПА 01279346

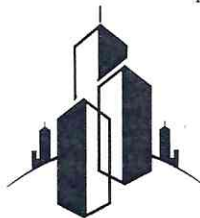

Государственное производственное объединение «Минскстрой»
Открытое акционерное общество
«СТРОЙТРЕСТ № 35»

Филиал
СТРОИТЕЛЬНОЕ УПРАВЛЕНИЕ № 199
ул. Я.Коласа, 38; 220013, г.Минск
тел./ факс (017) 390-78-80,

Р/с IBAN-BY29BPSB30121030270109330000
Региональная дирекция № 700 ОАО «Сбер Банк»
Г.Минск, пр-т Машерова, 80, ВІК банка BPSBBY2X
УНН 101477759 ОКПО 01279346

08.10.2025 № 2660/04
На № _____ ад _____

Директору
ООО «Минский городской технопарк»
Давидовичу В.А.

УП «УКС Мингорисполкома»

О корректировке ПСД

Филиал СУ-199 ОАО Стройтрест №35» доводит до Вашего сведения, что на объекте «Реконструкция территории по проспекту Партизанскому, 8 в городе Минске» 28 очередь строительства, корпус №21 при устройстве замеров существующих проемов под ворота были обнаружены отклонения от проектно-сметной документации, а именно:

1. На наружных фасадных панелях из керамзитобетона толщиной 200мм в осях 19-5/Е; 5-19/А после смывки существующей окраски были обнаружены многочисленные отслоения защитного слоя керамзитобетона, видимые трещины, размороженные и выветренные участки, оголенные места арматурного каркаса. Для дальнейшего производства работ по устройству фасада требуется принять дополнительные проектные решения по устранению данных замечаний.

2. На фасаде в осях 5-6/А на отметке +3,000 требуется произвести демонтаж существующей панели из керамзитобетона, толщиной 200мм для дальнейшего устройства витража в соответствии с архитектурными решениями. Требуется включить объемы по демонтажу данной панели в проектно-сметную документацию.

3. На зенитном фонаре требуется разработать узел по зашивке и герметизации вертикальных наружных углов зенитного фонаря (4 угла), в месте стыка сэндвич-панелей и витража. Расстояние от края сэндвич панелей до края витража с торца – 250мм, расстояние от витража до сэндвич-панели – 200мм. Требуется корректировка-проектно-сметной документации.

4. После демонтажа существующих деревянных окон и витражей было вывезено и утилизировано 41,2тн древесных отходов. Проектно-сметной документацией предусмотрен объем по вывозу и утилизации

древесных отходов в количестве 5,7675тн. Требуется внести изменение в проектно-сметную документацию и включить недостающие объемы по вывозу и утилизации древесных отходов в количестве – 35,4325тн.

Просим Вас рассмотреть, согласовать, внести изменения и выдать в наш адрес откорректированную проектно-сметную документацию.

С уважением,
директор филиала СУ-199
ОАО «Стройтрест №35»



В.А. Борейко