

**АДКРЫТАЕ АКЦЫЯНЕРНАЕ  
ТАВАРЫСТВА «МАПІД»  
Спецыялізаванае  
ўпраўленне № 205  
(СУ-205 ААТ «МАПІД»)**

пр. Пушкіна, 70, 220073, г. Мінск  
Тэлефон/факс (+375 17) 272-23-32  
Р/рахунак BY62BLBB30120100135622001001  
BIC BLBBBY2X  
Дырэкцыя па г. Мінску і Мінскай вобласці  
ААТ «Белінвестбанк»  
вул. Калектарная, 11, г. Мінск  
УНП 100135622, АКПА 14790112  
E-mail: po-su205@mail.ru



**ОТКРЫТОЕ АКЦИОНЕРНОЕ  
ОБЩЕСТВО «МАПИД»  
Специализированное  
управление № 205  
(СУ-205 ОАО «МАПИД»)**

пр. Пушкина, 70, 220073, г. Минск  
Телефон/факс (+375 17) 272-23-32  
Р/счет BY62BLBB30120100135622001001  
BIC BLBBBY2X  
Дирекция по г. Минску и Минской области  
ОАО «Белинвестбанк»  
ул. Коллекторная, 11, г. Минск  
УНП 100135622, ОКПО 14790112  
E-mail: po-su205@mail.ru

08.12.25

№ 58-13/3734

на № \_\_\_\_\_ ад \_\_\_\_\_



Директору  
КУДП «УКС Минского района»  
Тихонович М.А.

УП ОАО «МАПИД»


СУ-205 ОАО «МАПИД» сообщает, что по объекту «Многokвартирные жилые дома в районе улицы 40 лет Победы в д.Боровляны Минского района» 10-ая очередь строительства. Жилой дом №9 по ГП» необходимо уточнить следующие проектные решения с последующим внесением соответствующих изменений в проектно-сметную документацию:

**Раздел ОВ (отопление)**

1. В проекте (спецификация, схема) необходимо откорректировать марку регистра (комната уборочного инвентаря).
2. В спецификации необходимо откорректировать марку радиатора ЛК 21-310 на ЛК21-311 согласно расчетной схемы и планов, так как.
3. В спецификации не в полном объеме учтены следующие материалы:
  - разборное соединение (американка) Ø15, не хватает 86шт (гребенки отопления);
  - напрессовочная гильза Ø20x2,8, не хватает 80шт;
  - муфта РОСТерм PPSU Ø16/16 не хватает 80шт;
  - муфта РОСТерм PPSU Ø20/20 не хватает 40шт;
  - переходник латунный 15/20 (нр/вр), не хватает 8шт.
4. В спецификации просим откорректировать длину и количество гильз для прохода трубопроводов отопления через перекрытия и перегородки:
  - гильза Ø32, L=140, в количестве 6шт;
  - гильза Ø32, L=210, в количестве 34шт;
  - гильза Ø32, L=350, в количестве 6шт;
  - гильза Ø32, L=400, в количестве 2шт;
  - гильза Ø40, L=210, в количестве 10шт;
  - гильза Ø40, L=350, в количестве 4шт;
  - гильза Ø50, L=210, в количестве 24шт;
  - гильза Ø57, L=210, в количестве 12шт.
5. В спецификации просим откорректировать размеры компенсаторов для стояков отопления:

- компенсатор Ø15, 500x500 на компенсатор 350x500;
- компенсатор Ø15, 500x250 на компенсатор 350x250;
- компенсатор Ø32, 500x700 на компенсатор 350x500;
- компенсатор Ø32, 500x450 на компенсатор 350x250.

Первый заместитель начальника  
Управления-главный инженер

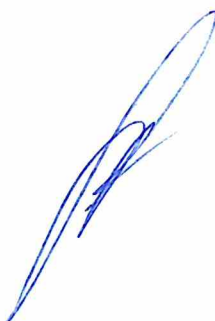

О.В.Усевич